

MANUEL D'UTILISATION



ProTech 200

POSTE A SOUDER MIG/MAG



**Veillez lire ce manuel avec attention avant
d'utiliser cette machine. Conservez-le**



Easyweld


contact@easyweld.fr
www.easyweld.fr

Table des matières

Sécurité	4
Informations techniques.....	6
Connexion des polarités	7
Utilisation MIG/MAG.....	7
Choix du galet de dévidage	8
Utilisation TIG LIFT	9
Utilisation MMA.....	10
Face avant.....	11
Description du panneau de commande	11
Paramétrage MIG/MAG	12
Mémorisation des paramètres.....	13
Table de soudage MIG	14
Paramétrage TIG Lift	15
Amorçage de l'arc en mode TIG Lift	15
Table de soudage TIG.....	15
Paramétrage MMA.....	16
Table de soudage MMA	16
Précautions d'utilisation et mesures de sécurité	17
Conditions de travail	17
Mesures de sécurité	17
Précautions	17
Maintenance et vérifications quotidiennes	18
Maintenance	18
Vérifications quotidiennes.....	19
Dépannage et diagnostic	20
Vérification des éléments en cas de panne.....	21
Schéma électrique.....	22

Sécurité

 Il est impératif de lire ce qui suit pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage.



Lire le manuel d'utilisation. Utiliser les accessoires fournis par le fabricant uniquement.



Certains composants peuvent exploser. Toujours porter une visière de protection et des vêtements à manches longues.



L'électricité statique peut endommager les composants électroniques.



 
Utiliser une visière ou une cagoule de soudage adaptée. Utiliser des vêtements adaptés à la pratique du soudage.



Un choc électrique peut entraîner la mort. Ne pas toucher les pièces nues sous tension lorsque le poste est relié à son alimentation électrique. Utiliser des gants secs et isolés.




Les gaz et vapeurs peuvent être dangereux pour la santé. Ils sont produits lors de la réalisation de soudure. L'inhalation de ces gaz et vapeur est dangereuse pour la santé.



Utiliser une protection oculaire avec une teinte adaptée à la pratique du soudage. Cette teinte varie suivant l'intensité et doit être vérifiée.



 Les pièces en mouvement représentent un risque de blessures.



L'utilisation continue de l'appareil peut entraîner une surchauffe. Patienter le temps que l'appareil refroidisse.



Une bouteille de gaz endommagée présente un risque d'explosion. Les bouteilles de gaz sont sous haute pression. Elles doivent être manipulées et stockées avec précaution en accord avec les règles de sécurité en vigueur.



Les pièces venant d'être soudées peuvent causer des brûlures sévères.



Le fil amené dans la torche représente un risque de blessures.



Risque de départ de feu et d'explosion. La réalisation d'une soudure entraîne un risque de départ de feu. La zone de travail doit être vide de tout produit inflammable ou explosif.



Le champ magnétique peut perturber le fonctionnement des Pacemakers, consulter un médecin avant l'utilisation.



Ne pas souder en hauteur sans équipements de sécurité adaptés.



La chute d'un appareil présente un risque d'accident pouvant entraîner des blessures.

- Avant de travailler, sécuriser la zone de travail dans laquelle le poste à souder sera utilisé.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être tendu durant les opérations.
- Ne pas utiliser l'appareil sur une surface instable.
- Utiliser la poignée pour déplacer l'appareil. Ne pas tirer sur les câbles de puissance ou d'alimentation.
- Déplacer l'appareil et la bouteille de gaz séparément. Utiliser la poignée de l'appareil pour le déplacer.
- Un usage non conforme est interdit.

ATTENTION ! Cet appareil est conçu pour un usage professionnel dans des conditions industrielles et pour être utilisé par un personnel qualifié et habilité selon les normes en vigueur.

ATTENTION ! Cet appareil de classe A n'est pas destiné à un usage résidentiel dont l'alimentation électrique est distribuée au travers d'un réseau domestique. Des problèmes de compatibilité électromagnétique pourraient survenir sur les appareils à proximité.

- Après ouverture de la caisse de transport, vérifier que l'appareil est exempt de dégâts dus au transport. Contacter votre revendeur le cas échéant.
- L'appareil ne doit être utilisé que par un personnel ou un client correctement formé à son utilisation.
- Lors de l'installation, le raccordement électrique devrait être effectué par un électricien qualifié.

Informations techniques


Le soudage MIG/MAG est un procédé de soudage à l'arc dans lequel le métal d'apport, sous la forme d'un fil, est emmené à l'aide d'un système de dévidage à galets au bout d'une torche dans laquelle circule le courant de soudage généré par l'appareil. Un arc électrique est amorcé entre la pièce à souder et le bout du fil, créant un bain de fusion. L'arc et le bain sont tous deux protégés par une atmosphère gazeuse s'échappant de la torche ou, dans le cas d'un fil fourré, généré par le flux contenu dans le fil lui-même. Ce procédé se révèle très polyvalent par l'étendue de ses applications : selon le diamètre de fil utilisé et le gaz de protection choisi, le soudage de fines tôles de même que celui de pièces de fortes épaisseurs est possible, et cela en acier et en aluminium.

		PROTECH 200
Tension d'alimentation (V)		AC 230 V monophasé
Fréquence (Hz)		50/60
Plage de puissance de sortie (A)	MIG/MAG	40-200
	MMA	30-200
	TIG	20-200
Facteur de marche (%) (température ambiante 25 °C)		60%
Dévidage		Tout en un
Vitesse de dévidage		2-15 m/min
Capacité de soudage (mm)		0,5-5
Diamètre de fil utilisable (mm)		0,8 / 1,0 / 1,2
Masse (kg)		15,6
Dimensions (mm)		460 x 220 x 375


Connexion des polarités

Utilisation MIG/MAG


MIG(DCEP)

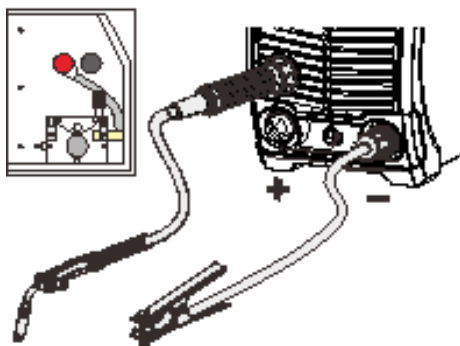

Flux-cored(DCEN)

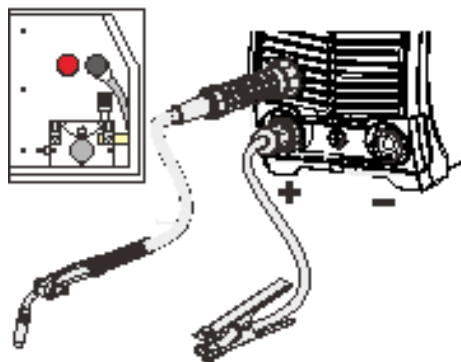

1. Relier le raccord EURO de la torche sur l'embase du poste.
2. Connecter le raccord de la pince de masse sur la polarité adéquate : négative (-) pour le fil plein avec gaz, positive (+) pour le fil fourré sans gaz. La torche doit être reliée à la polarité inverse : positive (+) avec gaz, négative (-) sans gaz.
3. Installer le régulateur de débit de gaz (débitre) sur la bouteille de gaz. Raccorder le débitre au poste à souder. Ouvrir la vanne du régulateur avec précaution et régler le débit sur 15 l/min. Cette étape n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de fil fourré sans gaz.
4. Installer les galets de dévidage adaptés au type et au diamètre de fil utilisé.
5. Charger la bobine de fil sur l'axe du support bobine

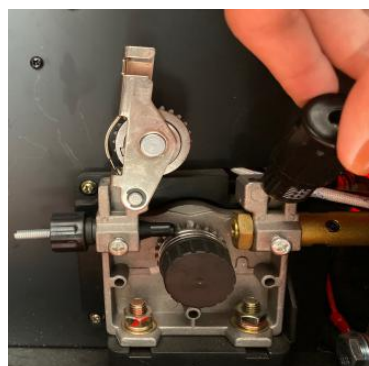

6. Désengager le levier de pression du galet supérieur et engager le fil dans la rainure du galet prévue à cet effet.
7. Vérifier que les galets soient adaptés au fil utilisé, la valeur de la rainure est inscrite face visible du galet. Vérifier également le diamètre du tube contact situé en bout de torche.
8. Verrouiller le galet presseur en position fermé à l'aide du levier et ajuster la pression exercée sur le fil en fonction de la matière du fil. Si la pression est trop faible, le

galet patinera sur le fil, si la pression est trop forte, le galet déformera le fil rendant le dévidage difficile.

9. Une fois l'appareil allumé, presser la gâchette de la torche afin d'emmener le fil en bout de torche.

Choix du galet de dévidage

Métal dur - L'acier et l'inox nécessite un galet en V pour une accroche optimal et un dévidage efficace. Les fils durs peuvent supporter une plus grande pression de la part du galet presseur étant donné leur plus grande résistance au cisaillement, ils sont plus dur donc moins déformables.

Métal souple - L'aluminium nécessite un galet en U. L'Aluminium se déformant plus facilement, la pression exercée par le galet presseur ne doit pas être trop élevée. Son dévidage, plus exigeant, peut entrainer une occlusion du système si le fil devait rencontrer une résistance lors de son emmenée jusqu'à la torche.

Accessoires :

Galet en V pour le dévidage des aciers 1 x 0,8-1,0

Galet en U pour le dévidage de l'aluminium 1 x 1,0-1,2




Utilisation TIG LIFT

Dans le procédé TIG (Tungsten Inert Gas), l'amorçage de l'arc est effectué sous protection gazeuse inerte (Argon) entre la pièce à souder et une électrode non fusible en tungstène pur ou allié avec des additifs.

Le procédé TIG est spécialement recommandé pour son aspect esthétique et la qualité de la liaison qu'il permet, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un nettoyage laborieux des pièces après soudage. Cependant, cela exige une préparation correcte des pièces et un nettoyage des surfaces à souder. Le gaz de protection utilisé sera toujours de l'Argon pur et son débit dépendra de l'intensité demandée. Les propriétés mécaniques du métal d'apport doivent être similaires à celles des matériaux à souder.

TIG(DCEN)

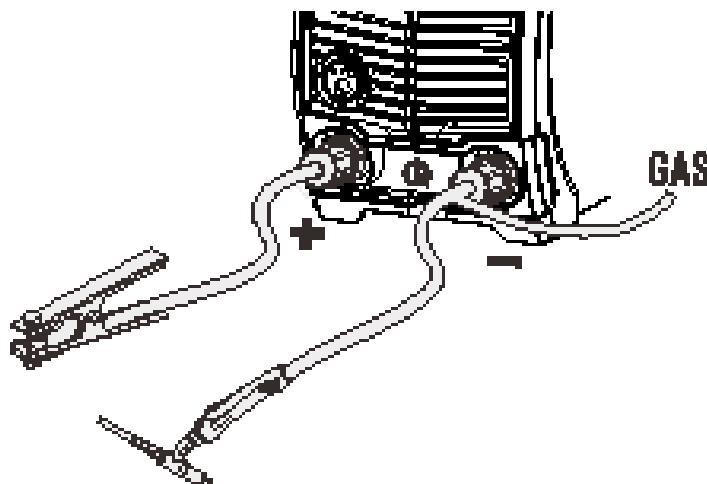


1. Connecter la torche TIG à la polarité négative de l'appareil.
2. Connecter la pince de masse à la polarité positive de l'appareil.
3. Connecter le raccord de gaz de la torche à un régulateur de débit, lui-même installé sur une bouteille d'Argon comprimé. Régler le débit du régulateur selon l'intensité utilisé.

Utilisation MMA

La soudure à l'électrode est aussi appelée procédure MMA (Manual Metal Arc). C'est le plus ancien procédé de soudure et le plus polyvalent.

Le procédé MMA utilise une électrode enrobée. Un arc électrique se forme entre le bout de l'électrode et la pièce à souder. L'amorçage se fait en touchant la pièce avec l'électrode. La chaleur dégagée par l'arc électrique fait fondre simultanément la pièce à souder et l'électrode, créant ainsi le bain de fusion. L'enrobage de l'électrode sert à protéger le bain de fusion de l'oxydation et forme par la suite un laitier recouvrant le cordon de soudure, le préservant de l'atmosphère ambiante et l'empêchant de refroidir trop vite.


STICK(DCEP)

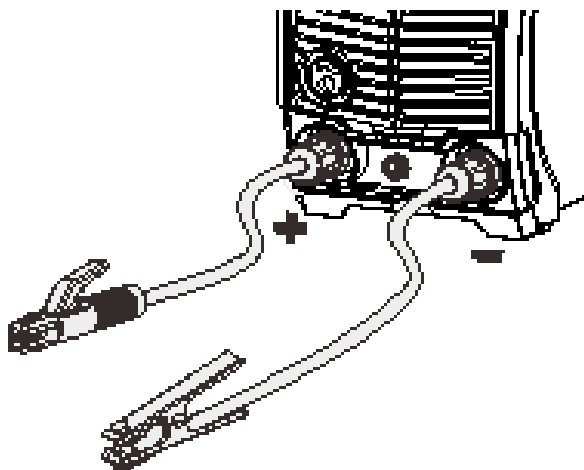

Connecter la pince porte électrode et la pince de masse conformément aux indications fournies par le fabricant de l'électrode enrobée utilisée.

Face avant

Description du panneau de commande

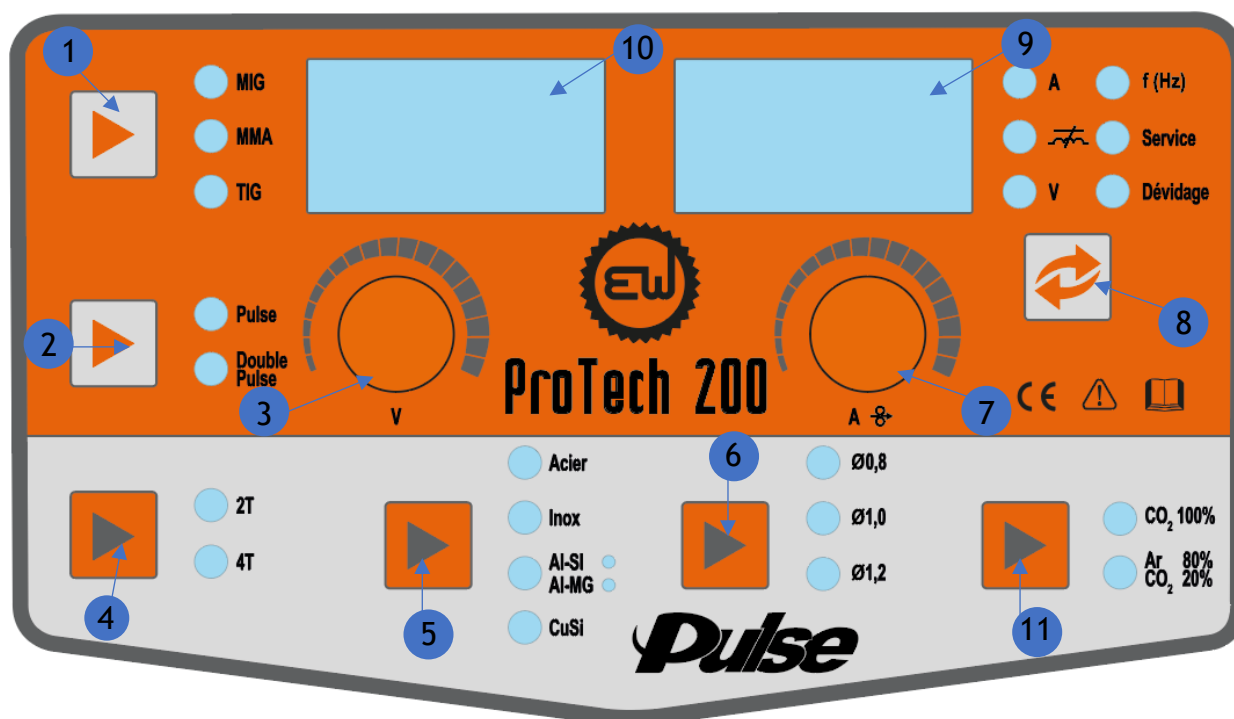

- 1 Touche de sélection du mode de soudage MIG/MMA/LIFT TIG. Presser 3 secondes pour mémoriser
- 2 Mode de gâchette VRD/2T/4T. Presser 3 secondes pour afficher la vitesse de dévidage ou le courant. En mode MMA, presser 3 secondes pour activer/désactiver la VRD.
- 3 Réglage de la tension : En mode manuel, règle la tension. En mode synergie, ajuste la hauteur de l'arc en corrigeant la tension.
- 4 Courant lisse/pulsé/double pulse. En fonction MIG courant lisse, presser 3 secondes pour activer/désactiver la synergie. Le voyant est éteint lorsque le courant est lisse.
- 5 Sélection du diamètre de fil. Pour un dévidage séparé, presser 3 secondes. Voyant REM allumé= commande par dévidage séparé.
- 6 Sélection du matériau
Voyant fixe : AL-Si ; voyant clignotant : Al-Mg ; Silicon Bronze double pulse obligatoire
- 7 Bouton de réglage multifonction. Réglage de l'intensité MMA.
- 8 Touche Menu.
 - En courant lisse, cette touche permet le réglage de la vitesse de fil, de la hauteur d'arc (réglage fin de la tension) et de l'inductance.
 - En mode pulsé, il permet aussi le réglage de la fréquence, du facteur de pulsation.


- En mode double pulse, permet aussi le réglage du pic de vitesse de dévidage, du pic de pulsation, de la vitesse minimum de dévidage.
Presser 3 secondes pour une remise à zéro (reset factory).
- 9 Affichage de l'intensité
- 10 Affichage de la tension.
- 11 Fonction Synergie activée et désactivée, lorsque l'indicateur est activé, les options pour 100% CO2 ou 80% Ar et 20%CO2. Si les deux indicateurs sont éteints, la fonction de synergie est désactivée. En outre, les proportions pour le gaz mélangé sont différentes lorsqu'elles sont appliquées pour différentes pièces. Par exemple, l'acier inoxydable est de 97,5 % Ar & 2,5 % CO2; l'aluminium est de 99,9 % Ar & 0,1 % CO2.

Paramétrage MIG/MAG



Sélection du procédé


Presser la touche jusqu'à ce que le voyant « MIG » s'allume

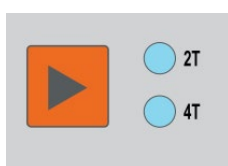

Comportement de la gâchette

2T (2 temps) : presser pour souder, relâcher pour arrêter.

4T (4 temps) : presser et relâcher pour souder, presser et relâcher à nouveau pour arrêter. Le mode 4T est recommandé pour réaliser de longs cordons.

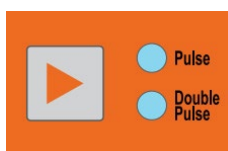


Sélection du type de courant

Les fonctions pulsées ne fonctionnent qu'en synergie.

-Courant lisse : aucune voyant allumé.

-Pulsé : voyant pulsé allumé

-Double pulse : voyant double pulse allumé

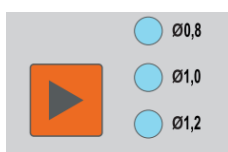

Sélection du diamètre de fil

0,8/1,0/1,2 mm



Sélection du matériau

Voyant fixe : AL-Si

Voyant clignotant : Al-Mg



Courant de base (mode 4T)

Avec le voyant « A » allumé, règle le courant d'amorçage.



Courant de crête (mode 4T)

Avec le voyant « A » allumé, règle le courant nominal.



 
Inductance

Règle l'inductance (self) du courant de soudage



Réglage de la tension

Voyant « V » illuminé, règle la tension.



Vitesse de dévidage

Pression longue de la touche VRD/2T/4T

Voyant "m/min" allumé. Règle la vitesse de dévidage



Fréquence pulsation

Voyant "F(Hz)" allumé, l'écran de gauche affiche "FRE". Règle la fréquence des pulsations du courant.



Facteur de pulsation

Voyant "Service" allumé, l'écran de gauche affiche "DUE". Règle le ratio temps chaud/temps froid.

Mémorisation des paramètres




Presser 3 secondes pour mémoriser les paramètres actuels. Au prochain démarrage de l'appareil, ces paramètres seront restaurés (fonctionne aussi en MMA et TIG).

Table de soudage MIG

Diamètre de fil	Epaisseur de la pièce	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
AL-Si1.0/ (4043) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	2,0	4,2	5,8	7,0	8,5
	Intensité (A)	24	58	85	107	133
	Tension de l'arc	16,0	18,3	19,2	21,0	22,5
AL-Si1.2/ (4043) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	1,5	3,0	4,5	6,5	7,8
	Intensité (A)	27,0	64	100	143	173
	Tension de l'arc	16,5	17,8	19,5	22,5	24,5
Al-Mg1.0/ (5356) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	2,5	6,0	8,0	11,0	12,5
	Intensité (A)	30	70	95	130	148
	Tension de l'arc	14,8	18,3	19,8	22,8	23,4
Al-Mg1.2/ (5356) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	2,2	4,0	5,3	7,5	8,5
	Intensité (A)	33	65	89	128	141
	Tension de l'arc	15,7	17,2	17,7	19,3	20,0
AL1.0/ (1070) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	2,8	5,3	7,0	8,5	10,0
	Intensité (A)	37	77	107	133	160
	Tension de l'arc	16,9	18,9	21,0	22,5	23,6
Al-Si 1.2/ (1070) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	1,7	3,2	4,0	5,8	6,9
	Intensité (A)	30,0	68,0	88,0	127,0	152,0
	Tension de l'arc	16,7	18,0	18,8	21,6	22,9
Cu-Si 1.0/(CuSi) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	4,0	9,0	12,0	14,0	16,0
	Intensité (A)	70,0	156,0	200,0	237,0	260,0
	Tension de l'arc	19,0	23,8	25,5	27,0	29,0
Cu-Si 1.2/(CuSi) (DCEP)	Vitesse de dévidage (M/min)	2,8	5,4	6,8	8,5	9,4
	Intensité (A)	72,0	153,0	194,0	220,0	241,0
	Tension de l'arc	19,7	23,5	25,6	28,5	29,6

Instruction : Al et Al-Si utilise la fonction Al-Si

Paramétrage TIG Lift

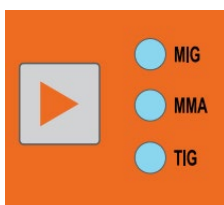

Sélection du procédé

Presser la touche jusqu'à ce que le voyant « TIG LIFT » s'allume.



Courant de soudage

A l'aide du bouton rotatif, régler l'intensité de 10A à 200A.

Amorçage de l'arc en mode TIG Lift

Pour amorcer l'arc en mode TIG lift, ouvrir la vanne de gaz de la torche, puis effleurer légèrement la pointe du tungstène sur la pièce et soulever légèrement la torche pour déclencher l'arc.



Exemple d'une torche TIG adaptée au procédé TIG Lift, munie d'une vanne manuelle.

ATTENTION !

La torche TIG ne fait pas partie des accessoires standards de l'appareil

Table de soudage TIG

Epaisseur de la pièce \ ø électrode	1,6mm	2mm	2,4mm
	Intensité	Intensité	Intensité
0,6mm	10	/	/
0,8mm	20	20	
1,0mm	30	30	30
1,2mm	40	40	40
1,5mm	50	50	50
2,0mm	65	65	65
3,0mm	80	80	80
4,0mm	100	100	100
≥4,0mm	/	100-150	100-150

Paramétrage MMA



Sélection du procédé

Presser la touche jusqu'à ce que le voyant MMA s'allume.



Courant de soudage

A l'aide du bouton rotatif, régler l'intensité de 30A à 200A.

Table de soudage MMA

∅ électrode Epaisseur de la pièce	2,5mm	3,2mm	4mm
	Intensité	Intensité	Intensité
1,5mm	30	/	/
2,0mm	50	50	
3,0mm	70	70	70
4,0mm	90	90	90
5,0mm	/	140	140
6,0mm	/	/	200

Précautions d'utilisation et mesures de sécurité

Conditions de travail

Température optimale d'utilisation : Entre -10°C et 40°C.

Ne pas souder en plein soleil ou sous la pluie. Protéger l'appareil de l'eau.

Ne pas souder dans un environnement présentant un risque inflammable, poussiéreux ou corrosif.

Mesures de sécurité

Un appareil correctement installé avec une protection contre les surtensions, les surintensités et contre les températures excessives s'éteindra automatiquement dans des conditions autres que celles spécifiées d'utilisation standard. Cependant, une utilisation prolongée (par ex. surtension) peut endommager le poste à souder. Par conséquent, les directives suivantes doivent être suivies :

Précautions

1. Assurer une bonne ventilation.

Ce poste à souder est un petit appareil, au travers duquel un courant important circule, la ventilation naturelle ne fournissant pas le refroidissement nécessaire l'appareil est équipée d'un système de refroidissement interne. L'opérateur doit vérifier que les ouïes de ventilation ne soient pas obstruées. La distance entre l'appareil et la pièce à souder ne doit pas être inférieure à 30 cm. L'opérateur doit toujours faire attention à maintenir une ventilation correcte de l'appareil car cela impactera non seulement la qualité du soudage, mais également la durée de vie de l'appareil.

2. Prévenir des surtensions.

Les valeurs indiquées dans le chapitre « Informations techniques » doivent être respectées. Dans des conditions de fonctionnement normales, le circuit de compensation garanti que la tension soit stable. Une tension d'alimentation supérieure à la valeur autorisée peut endommager l'appareil. L'opérateur doit être pleinement conscient de ce risque et être capable de prendre les mesures appropriées.

3. Attention à la capacité

Si la capacité standard est dépassée, l'appareil peut se mettre en sécurité et cesser de fonctionner. Cela signifie que la charge standard a été dépassée, que la température a déclenché l'interrupteur thermique, ce qui a provoqué l'arrêt de l'appareil. Le voyant lumineux du panneau de commande du poste à souder s'allume. Dans cette situation, ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour permettre au ventilateur de refroidir l'appareil.

Maintenance et vérifications quotidiennes

Maintenance

- a) Avec de l'air comprimé sec, évacuer toute accumulation de poussière. Si l'appareil opère dans un espace rempli de poussière ou de fumée, un nettoyage approfondi s'impose au moins une fois par mois
- b) La pression de l'air comprimé doit être régulée et ne doit pas excéder 4 bars afin de prévenir tout dommage sur les composants internes de l'appareil.
- c) Vérifier le bon état des connecteurs de puissance, appliquer un serrage suffisant et éliminer toute trace d'oxydation à l'aide de papier de verre ou autre support abrasif (Scotch Brite) avant reconnexion.
- d) Eviter que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil, éviter l'exposition prolongée à l'humidité. Si cela devait survenir, souffler et sécher l'appareil avant de réaliser un test au mégohmmètre afin d'être assuré de la bonne isolation de l'appareil.
- e) Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant un long laps de temps, ranger le dans son emballage d'origine et stocker le dans un endroit sec.
- f) Toutes les 300 heures d'utilisation, effectuer une opération maintenance du système de dévidage : éliminer tout résidu présent, vérifier l'état des charbons du moteur, lubrifier le motoréducteur interne ainsi que les roulements, mais surtout pas les galets d'entraînement.

ATTENTION !

Toutes les opérations de maintenance et vérifications doivent être réalisées machine éteinte et déconnectée de l'alimentation électrique. Contrôler l'absence de tension avant ouverture de l'appareil.

Vérifications quotidiennes

SOURCE DE COURANT

Elément	Vérification	Remarques
Panneau de contrôle	➤ Fonctionnement, état des touches et réactivité des encodeurs ➤ Fonctionnement du voyant de mise sous tension	Peut provoquer une instabilité de l'arc
Ventilation	Etat et bruit du ventilateur.	Nettoyer les débris et éviter leur accumulation
Partie puissance	➤ Absence de bruits anormaux lorsque l'appareil est sous tension. ➤ Absence d'odeur anormale lorsque l'appareil est sous tension ➤ Etat du revêtement, absence de point chaud.	
Externe	➤ Etat du système de dévidage, du tube capillaire, du guide fil. Serrage des connexions. ➤ Serrage des vis de carrosserie.	

TORCHE DE SOUDAGE

Elément	Vérification	Remarques
Buse	Serrage efficace, déformation.	Occasionne des soufflures.
	Absence de résidus/projections.	Peut endommager la torche (l'utilisation d'anti-adhérent est recommandée)
Tube contact	Serrage efficace	Peut endommager le filetage.
	Dégâts et occlusion de l'orifice	Provoque une instabilité de l'arc, des coupures d'arc.

CABLES

Elément	Vérification	Remarques
Câbles de puissance	➤ Usure de l'isolant ➤ Etat du connecteur, de son serrage, de son manchon isolant	➤ Vérification rapide quotidienne ➤ Vérification complète et approfondi régulièrement.
Câble d'alimentation	➤ Bonne tenue de la fiche dans la prise murale. ➤ Verrouillage du câble côté machine. ➤ Usure de l'isolant, coupure, déchirure.	
Liaison à la terre	Vérifier la connexion et la continuité entre les équipements adjacents.	

Dépannage et diagnostique

Notes : les étapes suivantes doivent être réalisées par un électricien qualifié. Avant la réalisation des opérations de maintenance, il est conseillé de faire vérifier cette qualification par votre revendeur.

Problèmes	Cause / Solution
L'écran est éteint Le ventilateur ne tourne pas Pas de courant de soudage	➤ Vérifier que l'interrupteur est sur « on ». ➤ Vérifier la tension d'alimentation. ➤ Contrôler l'état du pont redresseur. ➤ Il y a un défaut d'alimentation de la carte de contrôle (contacter votre revendeur).
L'écran est allumé Le ventilateur tourne Pas de courant de soudage	➤ Vérifier que les embases de puissance soient bien connectées. ➤ Vérifier les connexions du secondaire. ➤ Le câble de commande de la torche est endommagé. ➤ Le circuit de contrôle est endommagé. (Contacter votre revendeur)
L'écran est allumé Le ventilateur tourne Voyant de défaut allumé	➤ Cela peut être dû à une surintensité. Eteindre l'appareil quelques minutes puis le redémarrer. ➤ Cela peut être dû à la protection thermique. Ne pas éteindre l'appareil, le ventilateur évacuera le surplus de chaleur en quelques minutes. ➤ Cela peut être dû à un défaut interne. (Contacter votre revendeur)
Dysfonctionnements	Solution
Voyant de tension éteint Le ventilateur ne tourne pas Pas de courant de soudage	➤ L'interrupteur est endommagé ➤ Vérifier que le circuit d'alimentation soit sous tension ➤ Vérifier l'état du câble d'alimentation
Voyant de tension allumé Le ventilateur ne tourne pas	➤ Il est possible que l'appareil soit branché sur le 380V, ce qui a déclenché la protection contre les surtensions. ➤ Alimentation 220V instable (câble d'alimentation trop long)

Même en cas d'occurrence anormale, comme une défaillance du soudage, une instabilité de l'arc, une soudure défectueuse ; il ne faut pas conclure trop rapidement à une panne.


Le poste fonctionne normalement, les phénomènes anormaux cités ci-dessus sont souvent causés par des raisons qui ne peuvent pas être qualifiées de panne, telles que : un fusible fondu, une connexion mal serrée, un interrupteur oublié, une erreur de réglage, un câble débranché, une fuite du tuyau de gaz, etc...

Par conséquent, veuillez effectuer un contrôle approfondi avant de procéder à un diagnostic de panne en vue d'une réparation, un nombre considérable de « pannes » peuvent être résolues de manière inattendue.

Vérification des éléments en cas de panne

Défauts		Pas de courant de soudage	Pas de ventilation	Mauvais amorçage	Arc instable	Bords de la soudure irréguliers	Présence de soufflures
Eléments Et vérification							
Coffret d'alimentation et disjoncteur principal	Absence d'alimentation Mauvaise connexion	X	X	X	X	X	
Câble d'alimentation	Câble débranché Mauvaise connexion Signes de surchauffe		X	X	X	X	
Fonctionnement de la source de courant	Etat de l'interrupteur	X	X	X	X	X	
Bouteille de gaz et débit	Ouverture de la vanne Charge de la bouteille Valeur du débit Etat du raccord				X		X
Circuit de gaz (de la bouteille à la torche)	Etat des connexions Tuyau endommagé		X				X
Torche de Soudage	Pliure, cassure du faisceau de torche Cohérence des accessoires			X	X	X	
Torche de soudage	Serrage des accessoires					X	
Câbles de puissance et de commande de la torche	Déconnectés Endommagés par un objet lourd	X	X		X		
Etat de la pièce à souder et longueur des câbles de puissance	Présence d'huile, de rouille, de peinture, de résidus Câbles trop longs			X	X	X	X
Câbles de puissance	Section de câble insuffisante Mauvais serrage des raccords Mauvaise conduction électrique du métal à souder			X	X	X	
Réglages des paramètres de soudage	Confirmer les réglages et paramètres d'opération : intensité, fréquence, position de soudage, vitesse de déplacement, et longueur des câbles			X	X	X	

Schéma électrique

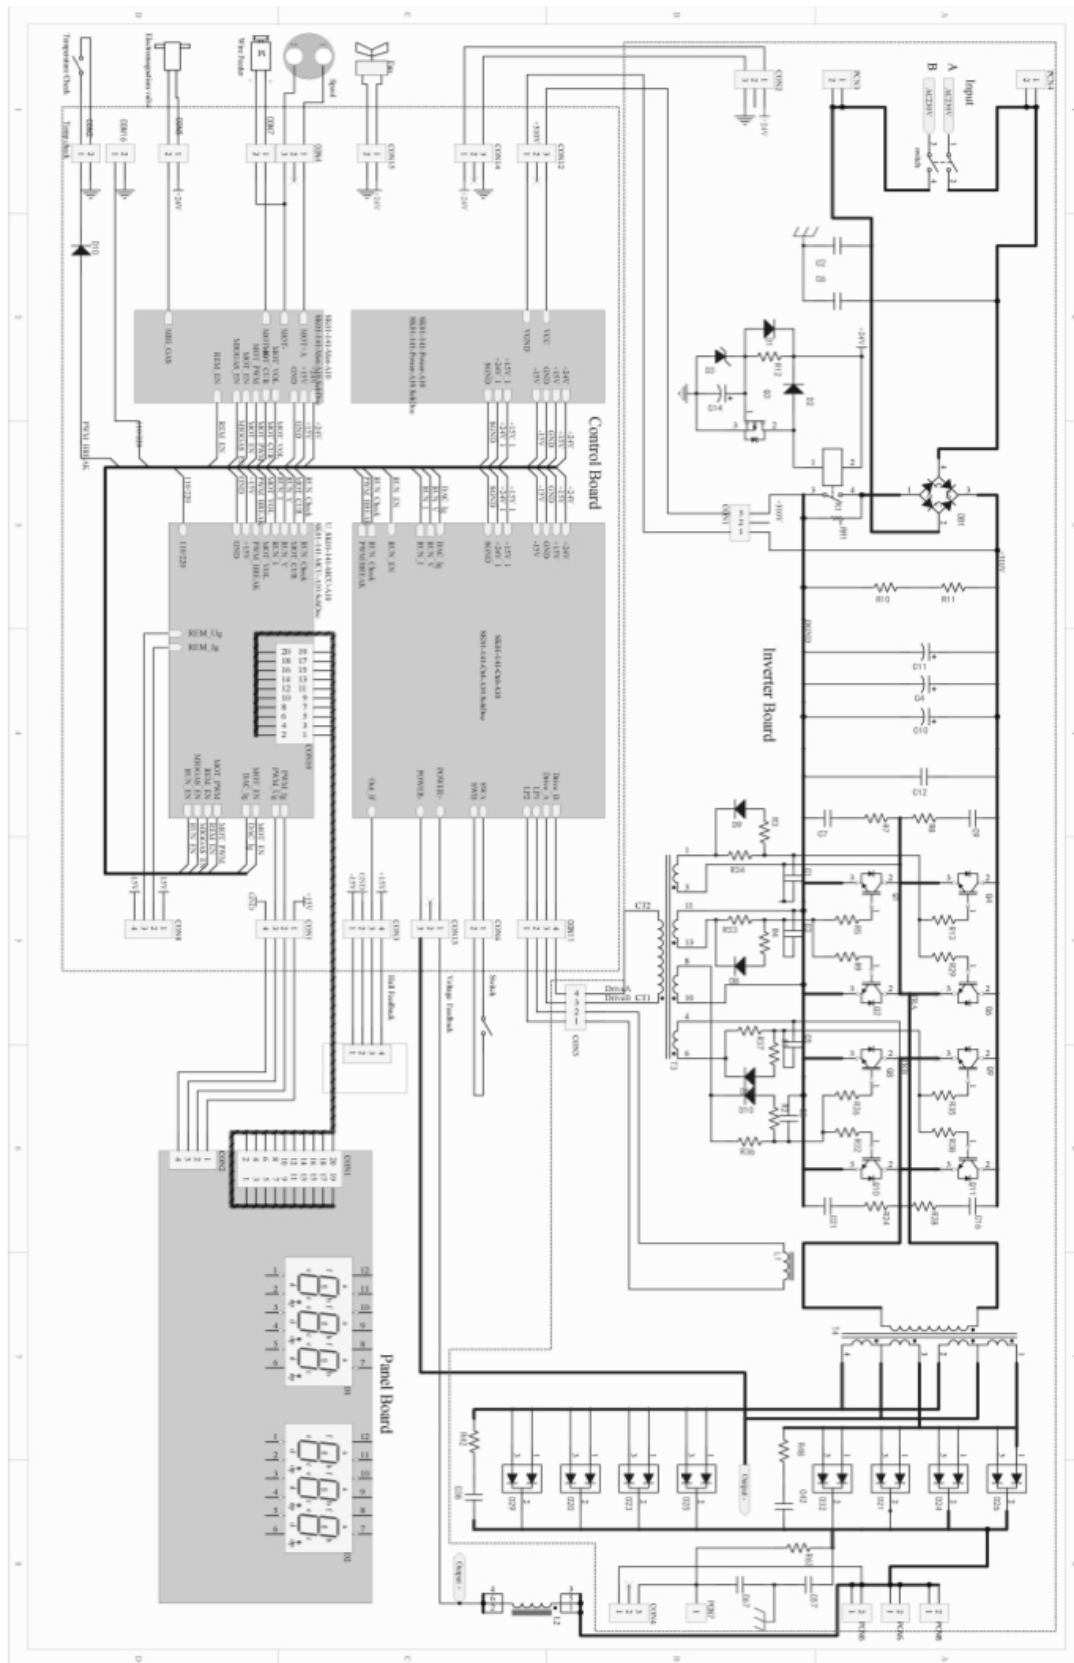



Easyweld

contact@easyweld.fr
www.easyweld.fr



Easyweld

890, Route de Réalpanier
84310 Morières-les-Avignon
Tél. : 04 86 26 01 37
contact@easyweld.fr
www.easyweld.fr